

# เสวนาออนไลน์ หัวข้อ

ครั้งที่ 6

## "กรณีศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระบบก๊าซชีวภาพ"

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรที่ควบคุม/ดูแลระบบก๊าซชีวภาพ
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้/ความร่วมมือภายในกลุ่มก๊าซชีวภาพทั้งรัฐและเอกชน

เสวนาออนไลน์ผ่าน



วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563



เวลา 13.30 - 15.30 น.

**บรรยายโดย**

**คุณศุภวัฒน์ รัตนาจรมงคล**

**ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโรงงาน**



ผู้ดำเนินรายการ



คุณไชยวัฒน์ ผลลาภ



ลงทะเบียนผ่านอีเมล [wisdom.envi@gmail.com](mailto:wisdom.envi@gmail.com)

กรุณาแจ้งรายละเอียด ดังนี้  
ชื่อ-นามสกุล, หน่วยงาน, เบอร์ติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
บริษัท วิสโดม เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

☎ 02-612-9669

# หัวข้อบรรยาย

## 5. การเกิดอุบัติเหตุจากการผลิต การเก็บและการใช้ก๊าซชีวภาพ

5.1 การเกิดอุบัติเหตุในส่วนลำเลียงก๊าซชีวภาพ

5.2 การเกิดอุบัติเหตุในส่วนใช้ก๊าซชีวภาพ

5.3 การเกิดอุบัติเหตุในส่วนผลิตและเก็บก๊าซชีวภาพ

5.4 การเกิดอุบัติเหตุในขณะซ่อมบำรุง

## 5.1 การเกิดอุบัติเหตุในส่วนลำเลียงก๊าซชีวภาพ

### กรณีศึกษาที่ 1 การระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องสูบส่งก๊าซชีวภาพ

- โรงงานผลิตแปะง้ำมันสำปะหลัง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
- วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549
- มีผู้บาดเจ็บสาหัสจากการถูกไฟคลอก 3 ราย  
ต่อมาเสียชีวิต 2 ราย
- ความเสียหายประมาณ 2 ล้านบาท



# Case 1 การระเบิดในห้องสูบล้างก๊าซจากแตกรั่วของข้อต่อรับการขยายตัว ที่ท่อส่งก๊าซชีวภาพ ปัญหาการกัดกร่อนจาก $H_2S$ , $CO_2$ , $H_2O$

โรงงานผลิตแบริ่งน้ำมันสำหรับรถ จ.สระแก้ว เมื่อ ก.ย.49



การแตกรั่วของข้อต่อรับการขยายตัว (Expansion Joint) ที่ท่อทางออกระหว่าง Blower กับถังตกความชื้น เนื่องจากการผุกร่อน กัดกร่อนจาก  $O_2$ ,  $H_2CO_3$ ,  $H_2SO_4$  ในก๊าซชีวภาพและการล้าตัวจากการสั่นสะเทือน ซึ่งการรั่วของก๊าซชีวภาพทำให้เกิดการระเบิดในห้องสูบล้างก๊าซ



# การจุดระเบิดของก๊าซชีวภาพ



- 1) ก๊าซที่รั่วไหลมีการสะสมภายในห้องสูบล้างก๊าซ  
ก๊าซชีวภาพผสมกับอากาศในห้องมีความเข้มข้นอยู่ในช่วงติดไฟได้ (LEL กับ UEL)
- 2) มีแหล่งจุดระเบิด (Ignition Source) ภายในห้องสูบล้างก๊าซ  
ความผิดพลาดจากการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบไม่ป้องกันการระเบิด
- 3) มีการกระทำที่ผิดพลาด (Human Error)  
อาจทำให้เกิดประกายไฟ จากการปิด เปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้า

## 5.2 การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ก๊าซชีวภาพ



ความเสียหายของฝาหน้า  
หม้อน้ำมันร้อน

สาเหตุเกิดจากการ Overheat  
เนื่องจากใช้ Biogas ที่มี  $CH_4 < 55\%$   
โดยไม่ใช้น้ำมันเตาร่วม



## Case 2 การระเบิดของ Biogas ในห้องเผาไหม้หม้อน้ำมันร้อนในขณะจุดเตา ปัญหาการกัดกร่อน และการอุดตันของอุปกรณ์ความปลอดภัยจาก $H_2S$ , $CO_2$ , $H_2O$

โรงงานผลิตแปงมันสำปะหลัง จ.สระแก้ว เมื่อ ก.ย. 51 มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ความเสียหายประมาณ 3 ล้านบาท



การระเบิดของห้องเผาไหม้หม้อน้ำมันร้อนที่ใช้ก๊าซชีวภาพ ทำให้ฝาหน้าโก่งงอ มอเตอร์ และลูกถ้วยของหัวเผาหลุดร่วง ฝาหลังเปิดเผยอ ท่อน้ำมันร้อนแตกรั่ว มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน ทรัพย์สินเสียหายประมาณ 3 ล้านบาท



## สาเหตุการระเบิดของ Biogas ในห้องเผาไหม้



- มี Biogas รั่วผ่าน Double Solenoid Valve เข้าสู่ห้องเผาไหม้
- มีเชื้อเพลิงผสมกับอากาศสะสมอยู่ภายในห้องเผาไหม้ในขณะจุดเตา และมีความเข้มข้นระหว่าง Lower Explosive Limit (LEL) กับ Upper Explosive Limit (UEL)
- มีแหล่งจุดไฟ (Ignition Source) เช่น การจุดประกายไฟจาก Electrode หรือเปลวไฟจาก Pilot Burner




# สาเหตุการระเบิดของ Biogas ในห้องเผาไหม้หม้อน้ำมันร้อน

## ปัญหาการกัดกร่อน และการอุดตันของอุปกรณ์ความปลอดภัยจาก $H_2S$ , $CO_2$ , $H_2O$

- สปริงวาล์วและบ่าวาล์วของ Double Solenoid Valve มีการกัดกร่อนจากกรดซัลฟิวริก ก้านวาล์วและรูก้านวาล์วสกปรกจนวาล์วค้าง ทำให้ก๊าซรั่วตลอดเวลา
- สปริงกวาล์วมีการสึกกร่อน ผุกร่อนเป็นรูพรุน และสปริงเคยมีการแตกหักหลายครั้ง ซึ่งทำให้ก๊าซชีวภาพเกิดการรั่วไหลผ่าน Double Solenoid Valve เข้าสู่ห้องเผาไหม้หลายครั้ง

Valve Proving Systems (VPS) มีการอุดตัน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการรั่วของก๊าซ เกิดการลัดวงจรโดยยอมให้ Burner ทำงาน ถึงแม้จะมีก๊าซรั่วอย่างรุนแรงเข้าห้องเผาไหม้ตลอดเวลา เมื่อ Burner มีการจุดประกายไฟ จึงเกิดการระเบิดในห้องเผาไหม้ขึ้น

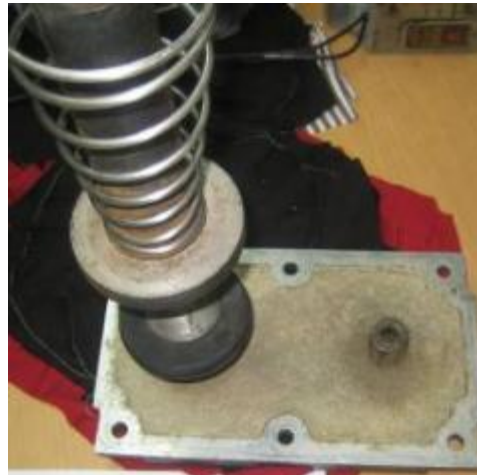

# Case 3 การระเบิดของ Biogas ในห้องเผาไหม้หม้อน้ำร้อนขณะเดินเครื่อง ปัญหาการอุดตันของอุปกรณ์ความปลอดภัยจาก $H_2S$ , $CO_2$ , $H_2O$

โรงงานผลิตแปะมันสำปะหลัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อ 2 พฤษภาคม 2552 ความเสียหาย 2 ล้านบาท ไม่มีผู้บาดเจ็บ



แรงระเบิดภายในห้องเผาไหม้ ทำให้ฝาหน้าของหม้อน้ำร้อนหลุดออก  
Burner และอุปกรณ์ต่อเนื่องแตกหักชำรุดเสียหาย



- ท่อส่งก๊าซ และ Double Solenoid Valve สกปรกมาก
- Double Solenoid Valve เปิดค้างและก๊าซรั่วเข้าห้องเผาไหม้ตลอดเวลา
- ระบบนิรภัย Valve Proving System ขำรุดอุดตันทำงานล้มเหลว

Case 3






## Case 4 การระเบิดของ Biogas ในห้องเผาไหม้หม้อน้ำมันร้อนในขณะที่เดินเครื่อง

ปัญหาจาก  $H_2S$ ,  $CO_2$ ,  $H_2O$  ทำให้เกิดน้ำ เมื่อก ตะกอนท่วมขังในท่อป้อนก๊าซ

โรงงานผลิตแบริ่งมันสำปะหลัง จ.นครราชสีมา เมื่อ ธ.ค.52 ความเสียหายประมาณ 1 ล้านบาท ไม่มีผู้บาดเจ็บ

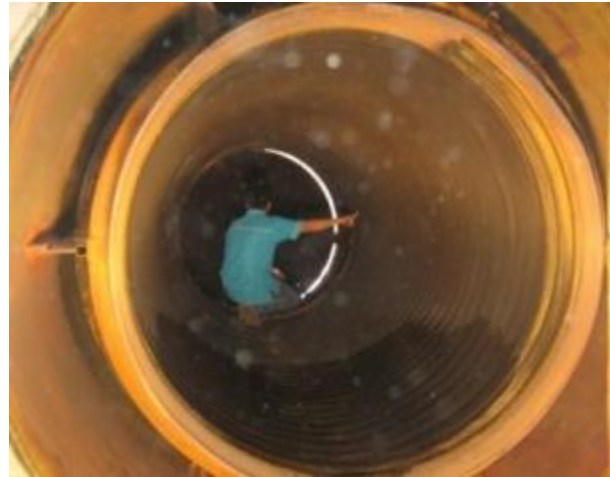

- เปลวไฟดับในขณะที่ Burner กำลังทำงานในตำแหน่ง High Fire (ก๊าซมีน้ำปนมาก)
- ผู้ควบคุมหม้อน้ำมันร้อน กดสวิตช์ Burner Reset ใหม่ทันที หลังจากนั้น ~5 วินาที ห้องเผาไหม้หม้อน้ำมันร้อนก็ระเบิดขึ้น
- แรงระเบิดทำให้ชุดท่อน้ำมันที่ผนังหลังเคลื่อนตัวถอยหลัง ~30 cm. โดยไม่มีการแตก ร้าวของท่อ ฝานิรภัยที่ผนังหลังมีการเปิดระบายความดันออกจากห้องเผาไหม้



# สาเหตุที่ทำให้เปลวไฟดับในขณะที่ High Fire

➤ **ค่ามีเทนในก๊าซชีวภาพเปลี่ยนแปลงมาก** จนส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศเข้าใกล้ LEL หรือ UEL ทำให้ความเร็วในการลุกไหม้ (Flame Velocity) ช้าลง จนติดไฟไม่ทันกรณีนี้ จากการตรวจวิเคราะห์ด้วย Gas Analyzer ปรากฏว่า เครื่องวิเคราะห์ก๊าซอ่านค่ามีเทนได้ไม่แน่นอน เนื่องจากในก๊าซมีน้ำปนมากและรบกวนการทำงานของเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ

## ➤ **ก๊าซชีวภาพมีน้ำปนมาก**

ก๊าซที่มีน้ำปนมาก เมื่อเข้าสู่ห้องเผาไหม้ ความร้อนจากเปลวไฟจะทำให้ น้ำเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำแบบทันทีทันใดและขยายตัว ~1600 เท่า ทำให้ส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ ขาดความต่อเนื่อง เปลวไฟจึงเกิดการกระพือดับ

- ขาดระบบลดความชื้น หรือขาดการดูแลระบบลดความชื้นในก๊าซชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ จึงมีน้ำปนอยู่ในก๊าซมากเกินไป
- ขาดกระบวนการทำก๊าซให้บริสุทธิ์ (Purify Biogas) มีสิ่งปนเปื้อนที่ทำให้ก๊าซด้อยคุณภาพ การกำจัด  $H_2S$  ขาดประสิทธิภาพ น้ำและก๊าซมีออกซิเจนปน จึงเกิดเมือกและตะกอนมาก
- ระบบระบายน้ำออกจากก๊าซบกพร่อง ติดตั้งวาล์วระบายน้ำเล็กเกินไป ก๊าซที่มีความดันต่ำควรใช้วาล์วระบายขนาดใหญ่
- ขาดการตรวจสอบระบบระบายน้ำออกจากท่อส่งก๊าซหรือ Knock out Drum จึงมีน้ำขังและวาล์วระบายน้ำอุดตัน

พบคราบตะกอนสะสมรอบท่อส่งก๊าซชีวภาพ ซึ่งเกิดจากมีน้ำ เมื่อ ตะกอนค้างท่อ  
เนื่องจากการอุดตันของ Auto Drain Valve ที่ Knockout Drum

Case 4



พบการอุดตันและการลัดวงจรของ Valve Proving Systems (VPS) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ Burner ทำงานลัดขั้นตอน

# การอุดตันของ Auto Drain VALVE



# สาเหตุที่ทำให้เกิดการระเบิดของ Biogas ในห้องเผาไหม้หม้อน้ำมันร้อน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเปลวไฟดับในขณะเดิน High Fire

Case 4

- มีการกระพือดับของเปลวไฟ **เนื่องจากก๊าซชีวภาพสกปรกและมีน้ำปนมาก**  
มีการอุดตันของวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ (Auto Drain Valve) ที่ท่อส่งก๊าซชีวภาพ
- มีก๊าซชีวภาพสะสมเต็มห้องเผาไหม้ในขณะเตาดับ **เนื่องจาก Double Solenoid Valve** ยังจ่ายก๊าซชีวภาพเข้าสู่ห้องเผาไหม้ชั่วคราว โดยส่วนผสมอยู่ในช่วงการติดไฟและระเบิดได้

ในขณะเตาดับ Flame Detector ต้องใช้เวลาตรวจสอบการดับของเปลวไฟ ก่อนจะสั่งตัดระบบเชื้อเพลิง จึงยังมีส่วนผสมก๊าซและอากาศป้อนเข้าห้องเผาไหม้ปริมาณมาก

- มีการจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ **เนื่องจากมีความร้อนสูงสะสมที่ปูนทนไฟภายในห้องเผาไหม้ (Ignition Source )**

การ Reset Burner ใหม่ ของผู้ควบคุมหม้อน้ำมันร้อนหลังเตาดับแบบทันทีทันใด ไม่เกี่ยวข้องกับการระเบิดในครั้งนี้ เนื่องจากระบบความปลอดภัยของ Burner ยังไม่ถึงขั้นตอนการเริ่มทำงานใหม่



## 5.3 การเกิดอุบัติเหตุในส่วนผลิตและเก็บก๊าซชีวภาพ

กรณีศึกษาที่ 5 การแตกขาดของผ้าใบที่ปิดคลุมบ่อเก็บก๊าซชีวภาพ และการเกิดเพลิงคลอกโรงงานทิ้งหลัง

- เหตุเกิดที่โรงงานผลิตแยมมันสำปะหลัง อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2554
- มีผู้บาดเจ็บจากการถูกไฟคลอกทั้งผู้อยู่ภายในและภายนอกอาคารโรงงาน ซึ่งอยู่ใต้ทิศทางลมในระยะประมาณ 200 m. รวม 38 ราย ซึ่งต่อมาได้ทยอยเสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุ 21 ศพ
- ความเสียหายทั้งอาคาร เครื่องจักร เช่น มอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ตู้เมนสวิทช์ สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ท่อน้ำ PVC รถยนต์ ฯลฯ ทรัพย์สินและค่าเสียหายอื่นๆ รวมประมาณ 150 ล้านบาท

# Case 5 กรณีศึกษา ผ้าใบคลุมบ่อเก็บก๊าซชีวภาพ (Covered Lagoon) แตกขาด และเกิดเปลวเพลิงจากก๊าซชีวภาพคลอกโรงงาน


โรงงานผลิตแอมโมเนียสำหรับปุ๋ย เมื่อ 25.2.54



รูปบน สภาพผ้าใบ HDPE คลุมบ่อก๊าซ  
ในขณะที่มีก๊าซเต็ม

รูปล่าง สภาพบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ  
หลังจากผ้าใบแตกขาดจากลมกระโชก  
ทิศทางลมและเปลวไฟที่พัดเข้าสู่  
โรงงาน



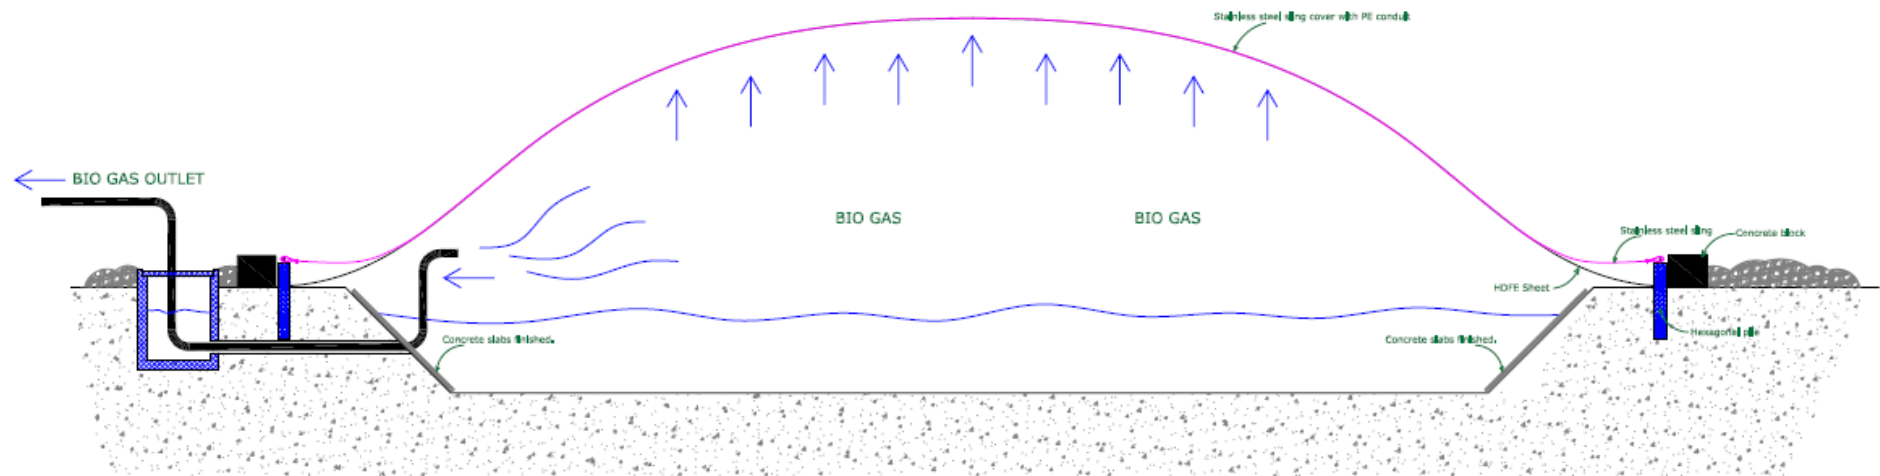

Side view section

# สภาพบ่อเก็บก๊าซด้านต่างๆ และทิศทางการลมที่พัดผ่านโรงงาน



แนวผ้าใบข้างบ่อเก็บก๊าซทั้งสี่ด้านที่ฉีกขาด



# ผ้าใบคลุมบ่อเก็บก๊าซชีวภาพ (Covered Lagoon) แตกขาด และเกิดเปลวเพลิงจากก๊าซชีวภาพคลอกโรงงาน




ด้านหลังอาคารผลิตแปะมันสำปะหลังตั้งอยู่ใต้ทิศทางลมห่างจากบ่อเก็บก๊าซ 50-60 ม. ห้องน้ำและอาคารผลิตถูกเปลวไฟคลอกทั้งหลัง

# สภาพด้านหลังอาคารผลิตบริเวณห้องบรรจุแป้ง และห้องน้ำที่ถูกไฟคลอก



ทิศทางการอพยพที่พุดพาก๊าซชีวภาพที่แตกรั่วจากบ่อผลิตก๊าซและติดเป็นเปลวไฟคลอกอาคารผลิตแยมมันทั้งหลัง  
 เปลวไฟทำให้พนักงานในอาคารผลิตแยมถูกไฟลวก ๓๖ คน และไฟไหม้บริเวณห้องบรรจุแยม

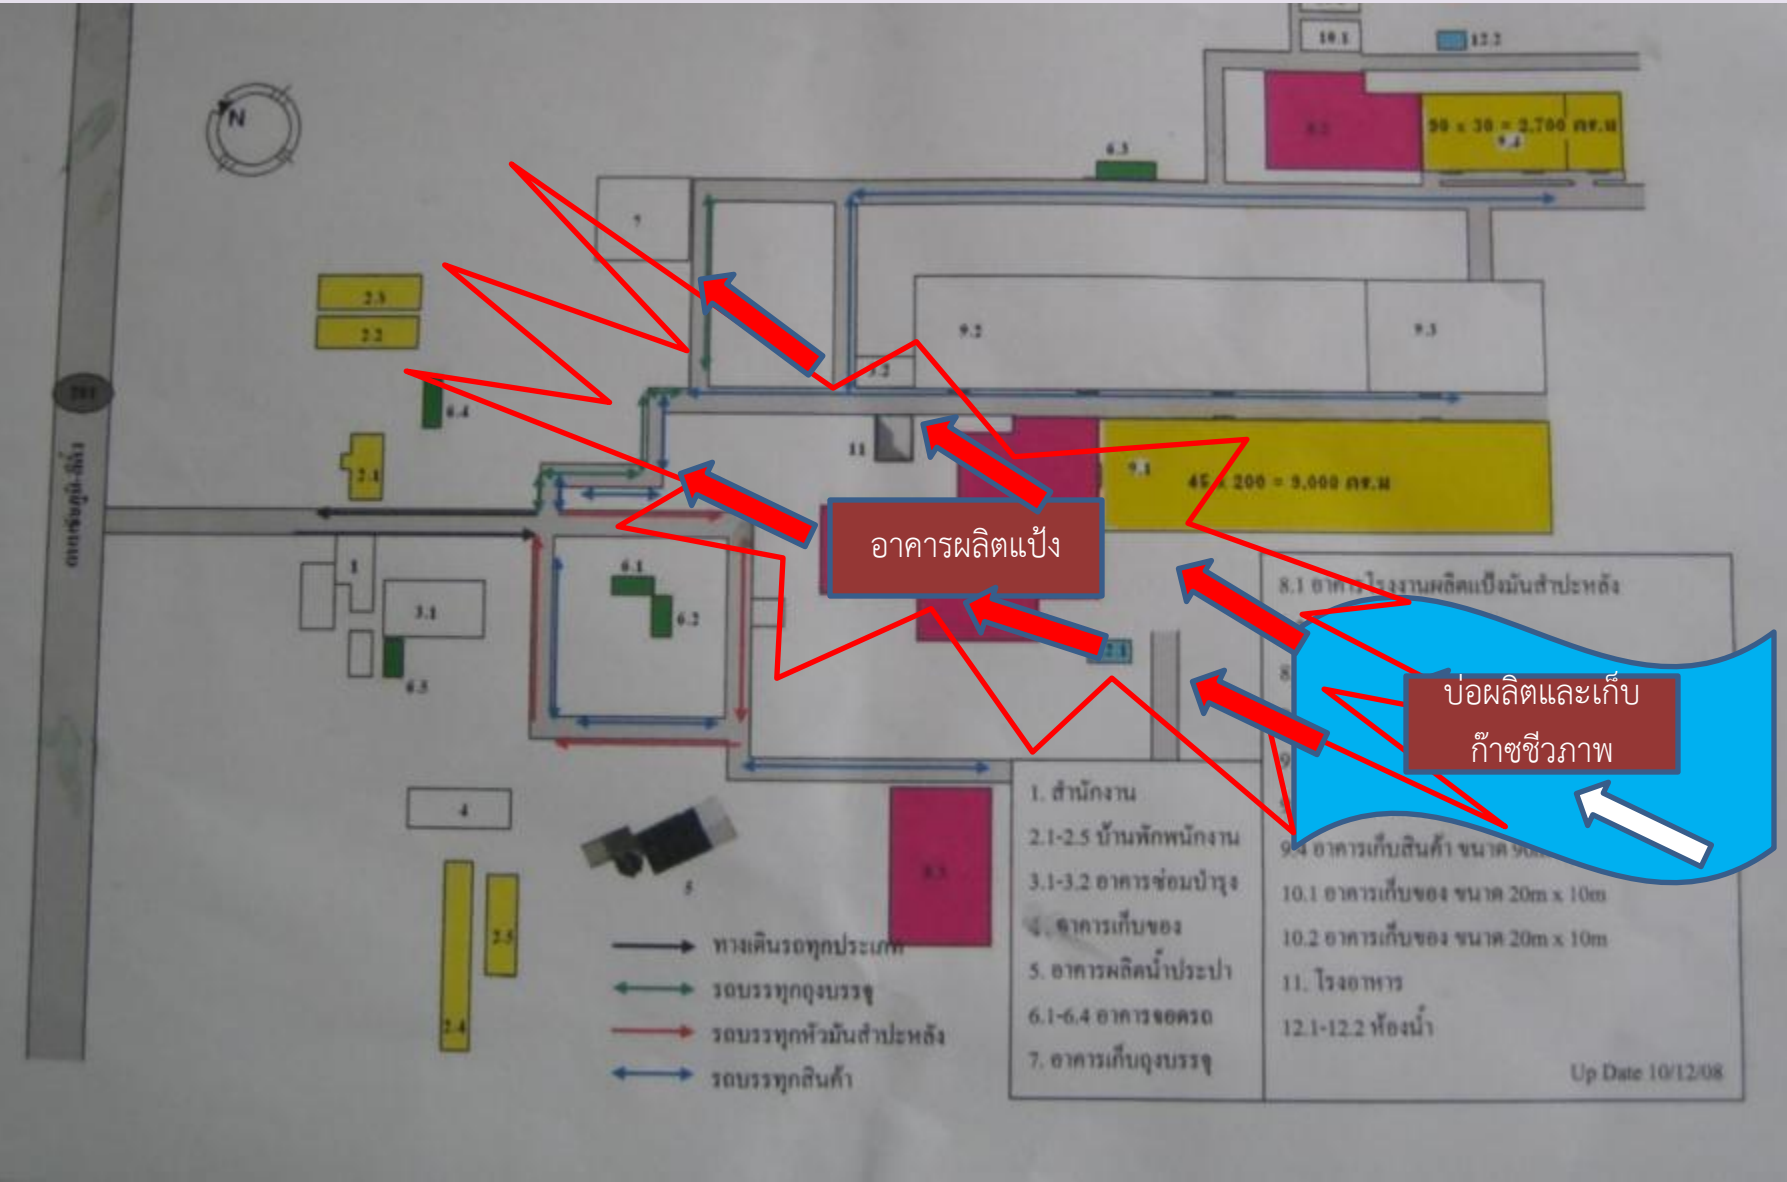



# อาคารผลิตแบริ่งมัน และสภาพภายในโรงงานที่เครื่องจักรอุปกรณ์ถูกไฟคลอก





# สภาพเครื่องจักรในโรงงานที่ถูกไฟคลอก



- สายไฟฟ้าไหม้เกรียมจากเปลวไฟ
- มีผู้ถูกไฟคลอก รวมทั้งหมด 38 คน
- ในจำนวนนี้ สาหัส 20 คน ( ก.ย.54 เสียชีวิตแล้ว 18 ศพ)

# การวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

## ประเด็นปัญหาที่ต้องตรวจสอบและวิเคราะห์

- ❑ การแตกขาดของผ้าใบที่ริมรอยเชื่อมตะเข็บคู่ การฉีกขาดของผ้าใบริมบ่อขนานกับดินที่กลบทับบริเวณท้ายลม การยกตัวของดินที่กลบทับผ้าใบบริเวณท้ายลม แหล่งจุดไฟ (Ignition Source) ภายในรัศมี <20 m และ >20 m รอบบ่อเก็บก๊าซ

1. บ่อเก็บก๊าซชีวภาพแบบใช้ผ้าใบคลุม (Covered Lagoon) มีความแข็งแรงเพียงพอหรือไม่?

a) มีการออกแบบบ่อเก็บก๊าซแบบ Covered Lagoon อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือไม่?

- ✓ ความแข็งแรงของโครงสร้างรับความดันก๊าซและการต้านทานแรงลมของผ้าใบ (Tensile Strength , Tear Strength ) ได้รับการคำนวณจากตัวแปรที่ครบถ้วน และมีค่า Safety Factor เพียงพอหรือไม่ ?
- ✓ วัสดุที่ใช้ยึดเหนี่ยวผ้าใบ (เช่น ปริมาณดินที่ใช้กลบทับ , ขนาดและจำนวนเชือกที่ใช้ผูกยึด) วิธีการติดตั้งได้รับการออกแบบและคำนวณจากตัวแปรที่ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ ?
- ✓ การเปลี่ยนแปลงรูปทรงของผ้าใบในขณะที่รับความดันก๊าซและรับแรงจากลม ได้มีการป้องกันการเปลี่ยนแปลงรูปทรง การกระพือหรือสะบัดตัวของผ้าใบ จนเกิดความล้าตัวหรือไม่?

b) การเสื่อมสภาพของผ้าใบ เกิดได้จากสาเหตุใด?

- ✓ ความล้าตัวจากการเปลี่ยนแปลงรูปทรง การกระพือหรือกระพือตามแรงลม มีการออกแบบเพื่อควบคุมป้องกัน?
- ✓ การเสื่อมสภาพของสารป้องกัน UV จากแสงแดด หรือการเปลี่ยนแปลงรูปทรง

# การวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

2. ก๊าซชีวภาพเบาหรือหนักกว่าอากาศ ? เหตุใดเมื่อบ่อเก็บก๊าซแตก ก๊าซชีวภาพจึงมีการกระจายตัวอยู่ในระดับพื้นดินในระยะ 200 m. ?

- น้ำหนักของก๊าซชีวภาพ เบาหรือหนักกว่าอากาศขึ้นอยู่กับสัดส่วนของก๊าซมีเทน ?

เมื่อ Biogas มี  $\text{CH}_4$  60%,  $\text{CO}_2$  35%, Other 5% จะมี Sp.Gr. 0.90

$\text{CH}_4$  100% จะมี Sp.Gr. 0.55 (เทียบกับอากาศ = 1) (@ 1.013 บาร์ , 15°ซ )

- ก๊าซชีวภาพเป็นก๊าซผสม จึงมีน้ำหนักเกือบเท่ากับอากาศ ลอยตัวได้ช้า ก๊าซชีวภาพจึงมีการผสมกับกระแสลมและพัดพาอยู่ในระดับพื้นดินได้ไกล

3. แหล่งจุดไฟ (Ignition Source) รอบบ่อเก็บก๊าซมีอะไรบ้าง ?

- ภายในรัศมี <20 m รอบบ่อเก็บก๊าซ ประกอบด้วย ระบบไฟส่องสว่างแบบสปอร์ตไลท์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ปลั๊กไฟ ตู้ควบคุมไฟฟ้า มอเตอร์สูบน้ำเสีย ไฟฟ้าสถิตของผ้าใบจากการเสียดสีกับกระแสลม
- ภายในรัศมี >20 m รอบบ่อเก็บก๊าซ ประกอบด้วย
  - ในห้องน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตช์ ปลั๊กไฟ การสูบบูหรี
  - ในโรงงาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตช์ ปลั๊กไฟ มอเตอร์ พัดลม หม้อน้ำมันร้อน การเชื่อม เลื่อย ตัด ไส ชัด ทูบ เจียร ความร้อนจากการทำงานของเครื่องจักร
  - บนถนน การทำงานของยานพาหนะ

# ผ้าใบคลุมบ่อผลิตและเก็บก๊าซที่แตกขาด บริเวณรอยเชื่อมต่อริมตะเข็บคู่

ตะเข็บผ้าใบฉีกขาดริมรอยเชื่อมต่อของตะเข็บคู่



แนวตะเข็บผ้าใบ  
ฉีกขาด ยาว 120 ม.



แนวตะเข็บผ้าใบฉีกขาด  
ยาว 120 ม.



# การตรวจทดสอบ HDPE Geomembrane Cover

จากการตรวจทดสอบผ้าใบ Peel Test และ Tensile Test

พบว่า ค่าแรงดึงของผ้าใบ HDPE มีความแตกต่างกันมาก

- ค่า FTear      ต่ำสุด 82 N      สูงสุด 374 N      ส่วนใหญ่ประมาณ 300 N
- ค่า FPeak      ต่ำสุด 440 N      สูงสุด 544 N      ส่วนใหญ่ประมาณ 500 N

การวิเคราะห์สาเหตุการฉีกขาดของผ้าใบ

- จากการตรวจทดสอบ ค่าสูงสุดและต่ำสุดที่แตกต่างกันมาก แสดงว่ามีการ degrade ในบางบริเวณของวัสดุ (อาจเกิดจากการสะสมตัวจนเกิด Stress Fatigue หรือ ถูกไฟลวก)

**ข้อสันนิษฐาน จุดเริ่มต้นการฉีกขาดของผ้าใบ** เกิดขึ้นที่ขอบรอยเชื่อมที่เป็น lap joint ซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่าบริเวณที่ติดกัน โดยเมื่อผ้าใบเกิดการสะสมตัว บริเวณที่อยู่ติดกับส่วน overlap จะขยับตัวมากกว่า ทำให้เกิด Stress Fatigue สูง จนเป็นเหตุให้เกิดการฉีกขาดขึ้น



ผ้าใบที่ฉีกขาดปะทะกับรื้อเหล็กข้างบ่อ รื้อเหล็กที่แตกหักจากแรงปะทะของผ้าใบ

สภาพดินกดทับผ้าใบบริเวณท้ายลมที่หลุดลอยขึ้นมา







ผ้าใบริมบ่อฉีกขาดยาวตลอดความกว้างของบ่อด้านท้ายลมนานกับดินที่กดทับ โดยดินที่กลบทับ มีการยกตัวยาวตลอดความกว้างบ่อ และด้านยาวท้ายลมฉีกขาดไปถึงจุดที่รอยเชื่อมริมตะเข็บผ้าใบขาด



# แหล่งจุดไฟ (Ignition Source)

- บริเวณบ่อ อาจเกิดได้จาก

- ประกายไฟจากไฟฟ้าสถิต

- ในขณะที่ลมแรงพัดผ่านผ้าใบ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตที่ผ้าใบ เมื่อมีการแตกขาดของตะเข็บผ้าใบ และผ้าใบถูกระแสลมพัดพาปะทะเสียดสีกับรั้วเหล็ก อาจมีการถ่ายเทประจุไฟฟ้าจากวัสดุต่างชนิดกัน

- ประกายไฟจากการกระทบ

- จากการแตกหักของรั้วเหล็ก หรือเมื่อรั้วเหล็กล้มกระแทกพื้นอย่างรุนแรง

- ความร้อนจากฟ้าผ่า

- ไฟไหม้วัชพืช

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบบ่อที่ไม่ใช่ Explosion Proof

ต้องจัดให้บริเวณบ่อและพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ควบคุมแหล่งจุดไฟอย่างเข้มงวด กำหนดระยะห่างจากบ่อถึงแหล่งจุดไฟหรือจัดให้มีเครื่องกั้นแยก



# แหล่งจุดไฟ (Ignition Source)

- ในอาคารผลิตแป้งมันสำปะหลัง
  - ประกายไฟจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นมอเตอร์ ปลั๊ก สวิตช์ ฯลฯ
  - ประกายไฟหรือเปลวไฟ เช่น การเชื่อม การตัด การเจียร การไส การกระทบกระแทก หัวเผาของหม้อน้ำหรือหม้อน้ำมันร้อน ความร้อนจากปล่องหม้อน้ำหรือหม้อน้ำมันร้อน
  - ประกายไฟจากไฟฟ้าสถิตต่างๆ
  - ความร้อนจากการเสียดสีในขณะเครื่องจักรทำงาน
  - อื่นๆ
- นอกอาคาร
  - การสูบบุหรี่
  - ประกายไฟจากยานพาหนะ
  - อื่นๆ

ต้องจัดให้บริเวณบ่อและพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ควบคุมแหล่งจุดไฟอย่างเข้มงวด กำหนดระยะห่างจากบ่อถึงแหล่งจุดไฟ หรือจัดให้มีเครื่องกั้นแยก

# ความแข็งแรงของบ่อเก็บก๊าซชีวภาพแบบ Covered Lagoon เพียงพอหรือไม่ ?

## การออกแบบบ่อเก็บก๊าซแบบ Covered Lagoon ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ?

- การออกแบบและรับรองแบบ การก่อสร้างบ่อเก็บก๊าซชีวภาพ มีวิศวกร 2 ราย เป็นผู้ออกแบบและรับรองความปลอดภัย คือ วิศวกรโยธา และวิศวกรเครื่องกล
- จากการตรวจสอบแบบ ไม่พบรายการคำนวณใดๆ ของวิศวกรเครื่องกล
- จากการสอบถามวิศวกรเครื่องกลผู้ออกแบบและรับรองความปลอดภัย แจ้งว่ามีการคำนวณความแข็งแรงของผ้าใบ โดยคิดจากความดันของก๊าซชีวภาพสูงสุดภายในบ่อเก็บ ประมาณ 2 mbar ขนาดของบ่อจะเล็กหรือใหญ่ ไม่น่าจะมีผลต่อความแข็งแรง โดยทั่วไปจะเลือกใช้ผ้าใบแบบ HDPE หนา 1.5 mm. ปิดคลุมบ่อ

ความเห็น การออกแบบตามหลักวิศวกรรม ต้องคิดแรงต่างๆที่กระทำต่อผ้าใบ จากตัวแปรให้ครบทุกตัว เช่น ขนาดของบ่อ ความดันจากก๊าซ (Static Pressure) ความดันจากแรงลม (Dynamic Pressure) แรงยกตัวจากความเร็วลมต่อผ้าใบด้านท้ายลม (Vortex) และมีค่า Safety Factor ที่เหมาะสม แรงกระทำต่อผ้าใบที่ต้องพิจารณา คือ

- Tensile Strength (Strength at Break , Strength at Yield , Elongation Break , Elongation Yield)
- Tear Resistance

# ลักษณะผ้าใบ และแนวเชื่อมแบบตะเข็บคู่



# ผลการทดสอบผ้าใบที่ฉีกขาด

- ค่าแรงดึงของ HDPE มีความแตกต่างกันมาก
- FTear ต่ำสุด 82 N สูงถึง 396 N ส่วนใหญ่ประมาณ 300 N
- FPeak ต่ำสุด 296 N สูงสุด 648 N ส่วนใหญ่อยู่ประมาณ 500 N
- ค่าสูงสุด และต่ำสุด ต่างกันค่อนข้างมาก แสดงว่ามีการ degrade ในบางบริเวณของวัสดุ
- บริเวณที่ขาดอยู่ที่ขอบของรอยเชื่อมที่เป็น lap joint ซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่าบริเวณที่ติดกัน เมื่อเกิดการสะบัด บริเวณที่ติดกับส่วน overlap จะเกิดการขยับตัวมากกว่า ทำให้มีโอกาสเกิด fatigue ในบริเวณนี้ค่อนข้างมาก



# การป้องกันอุบัติเหตุไฟไหม้จากก๊าซชีวภาพ

## การป้องกันผ้าใบคลุมบ่อก๊าซขาด

- ต้องมีการคำนวณความแข็งแรงของผ้าใบ โดยมีการคำนวณแรงดันและแรงยกตัวจากความเร็วลม และกำหนดให้มี Safety Factor อย่างเพียงพอ
- เลือกผ้าใบที่มีความแข็งแรงและทนต่อแสงแดดเมืองไทยเพียงพอ
- ต้องมีการเสริมความแข็งแรงของผ้าใบ และจำกัดการเคลื่อนไหวของโครงสร้างผ้าใบไม่ให้กระเพื่อมหรือสะบัดจนถึงจุดล้าตัว ?
- กำหนดระยะห่างของต้นไม้หรือโครงสร้างของแข็งใดๆที่อาจล้มหรือปลิวกระทบผ้าใบ

## การป้องกันแหล่งจุดไฟรอบบ่อ

- ภายในรัศมี <math> < 20 \text{ m}</math> รอบบ่อเก็บก๊าซ ระบบไฟฟ้าทุกชนิดต้องเป็นแบบป้องกันการระเบิด (เช่น ไฟส่องสว่างแบบสปอร์ตไลท์ หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ปลั๊กซ์ไฟ ตู้ควบคุมไฟฟ้า มอเตอร์สูบน้ำเสีย)
- ควบคุมไฟฟ้าสถิต โดยการต่อฝากและการต่อลงดินของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

# แนวทางการออกแบบและเลือกวัสดุและอุปกรณ์ในระบบเก็บก๊าซชีวภาพ

- ควรออกแบบให้มีการเก็บก๊าซชีวภาพไม่เกิน 5,000 m<sup>3</sup>
- การเลือกวัสดุสำหรับทำบ่อเก็บก๊าซชีวภาพ มีดังนี้
  - วัสดุสำหรับเก็บก๊าซชีวภาพ
    - ในกรณีที่เป็นโครงสร้างแข็ง มักจะใช้ถังเหล็กที่มีการเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน หรือคอนกรีต
    - สำหรับโครงสร้างอ่อน จะใช้ PVC , HDPE และ Geo-membrane และควรเสริมความแข็งแรง
- การคำนวณความแข็งแรงต้องคิดแรงกระทำจากแรงลมที่แรงที่สุด
- ความสูงของส่วนเก็บก๊าซชีวภาพ
  - หากมีความสูงมากเกินไปจะทำให้เกิดการต้านลมมาก ส่งผลทำให้เกิดการฉีกขาดของวัสดุเก็บก๊าซชีวภาพขึ้นได้




# Covered Lagoon ที่เสริมด้วยตาข่ายหรือ Stiffening



บ่อหมักช้าแบบราง





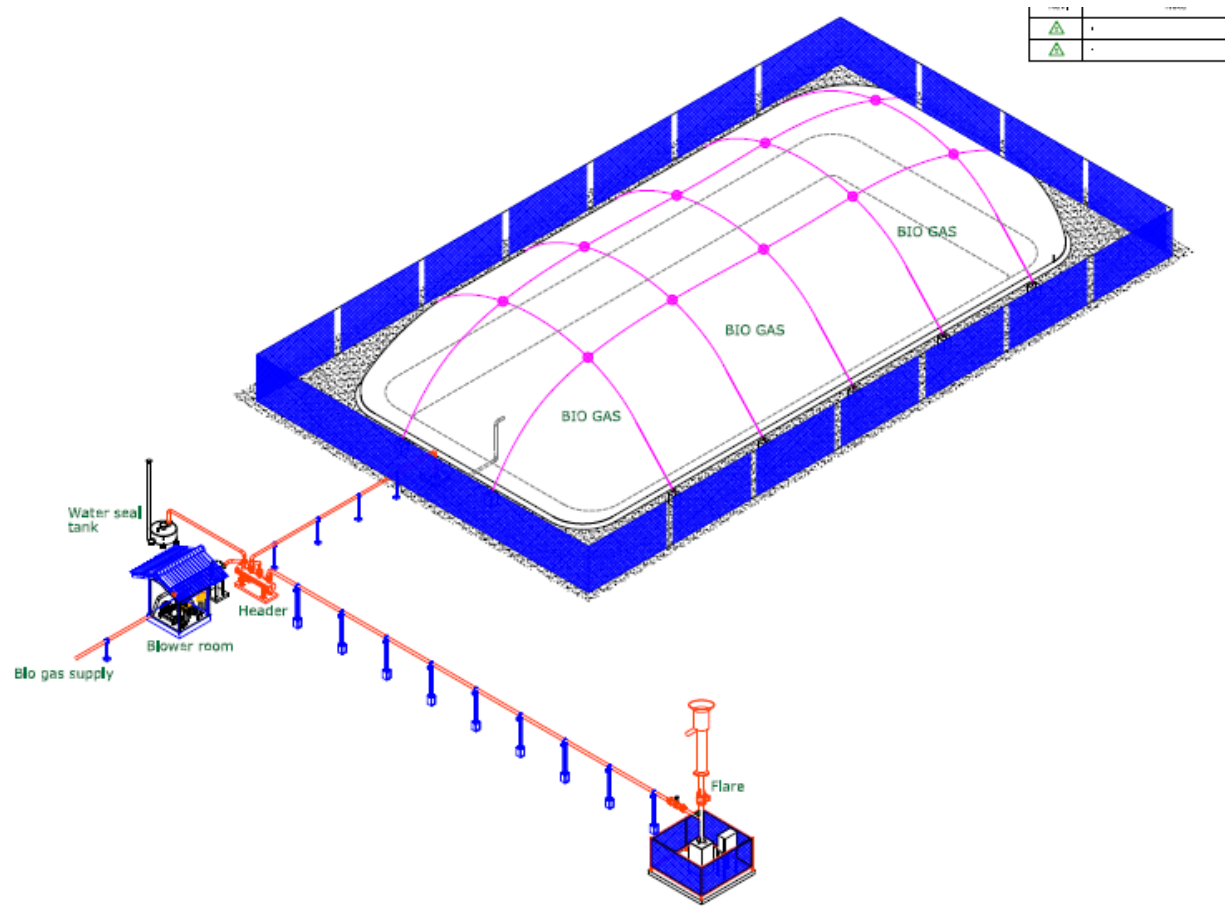



## 5.4 การเกิดอุบัติเหตุในขณะซ่อมบำรุง

### Case 6 การเสียชีวิตของสัตว์แพทย์และคนงานซ่อมบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ

พารมหม จ.ราชบุรี วันที่ 22 ส.ค. 2549



ตัวอย่างบ่อปุ๋ยมรวมน้ำขี้หมูลึกประมาณ 5 เมตร และผู้เสียชีวิต 5 ศพ

# การเสียชีวิตของสัตว์แพทย์และคนงานซ่อมบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ

พาร์มหมู จ.ราชบุรี วันที่ 22 ส.ค. 2549

- สัตว์แพทย์และคนงานซ่อมบ่อผลิตแก๊สชีวภาพ เสียชีวิต 5 ศพ ขณะลงไปซ่อมบ่อคูดน้ำภายในบ่อปุ๋นรวมน้ำขี้หมู ลึกประมาณ 5 เมตร

## สาเหตุ

- บ่อรวมน้ำขี้หมูเป็นบ่อลึก เป็นสถานที่อับอากาศและมีความเข้มข้นของก๊าซต่างๆ เช่น  $\text{CH}_4$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{H}_2\text{S}$  สูง ซึ่งเป็นก๊าซพิษ และมีปริมาณออกซิเจนต่ำ ผู้ลงไปปฏิบัติงานจึงได้รับอันตรายจากก๊าซพิษและขาดอากาศหายใจ จึงหมดสติและตาย
- ผู้เกี่ยวข้องทุกคนขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานในสถานที่อับอากาศ




# การเข้าพื้นที่อันตรายหรือพื้นที่อับอากาศ

- ต้องมีการอนุญาตให้เข้าพื้นที่อันตราย หรือมีใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) ในพื้นที่อับอากาศ
- ต้องมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศก่อนเข้า
- ต้องมีการใส่ก๊าซ และการระบายอากาศตลอดเวลา
- ต้องมีการตรวจวัดก๊าซต่างๆขณะอยู่ในพื้นที่
- ต้องมีผู้ติดตามไปด้วยแบบถาวร
- ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม


# การระบายอากาศ ก่อนเข้าพื้นที่อับอากาศ

Measures when Entering e.g. and empty digester  
Ventilation

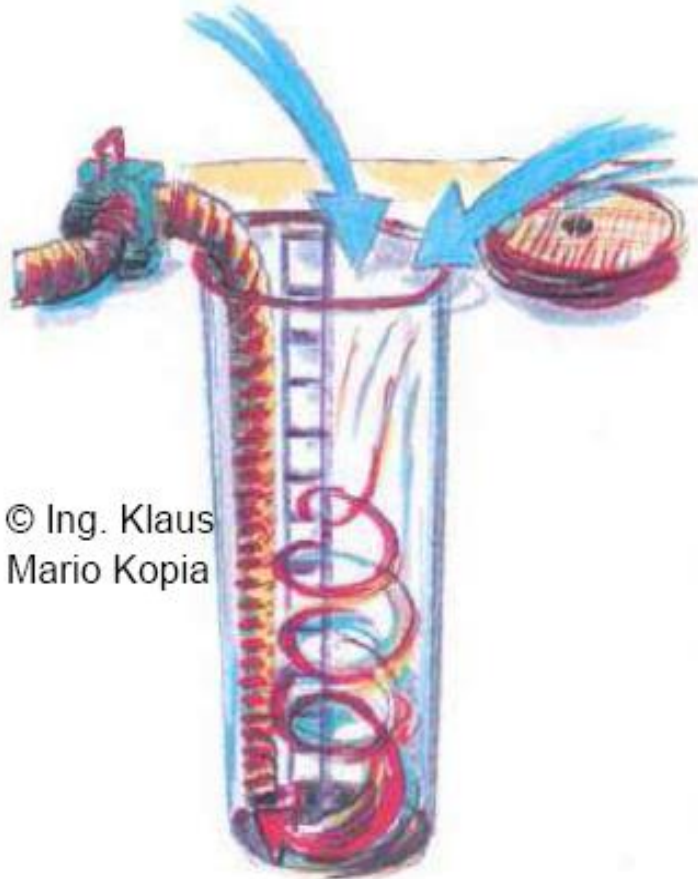

© Ing. Klaus  
Mario Kopia


through extraction

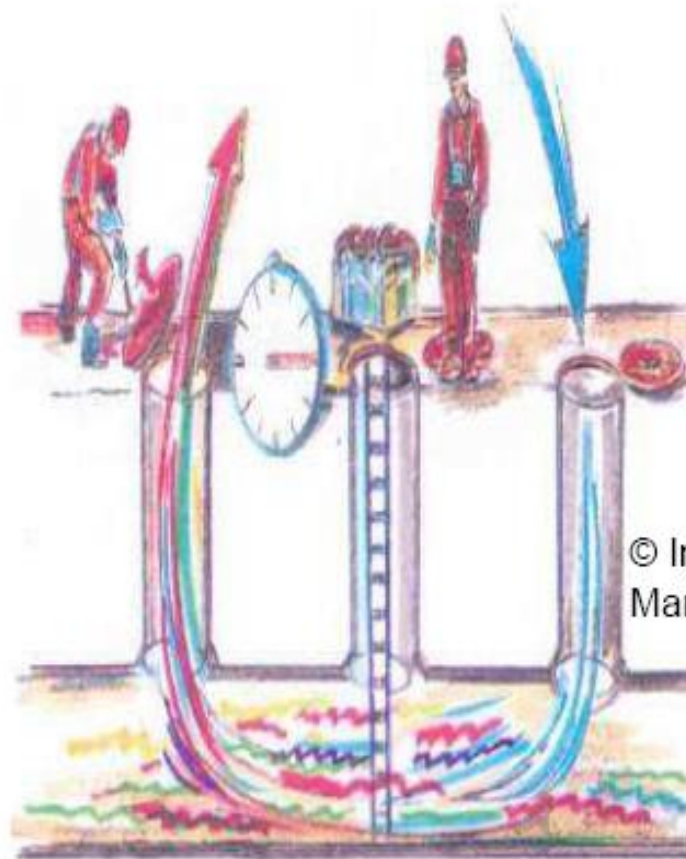

© Ing. Klaus  
Mario Kopia

through circulation ?

# การตรวจวัดก๊าซออกซิเจนและก๊าซพิษก่อนเข้าพื้นที่อับอากาศ

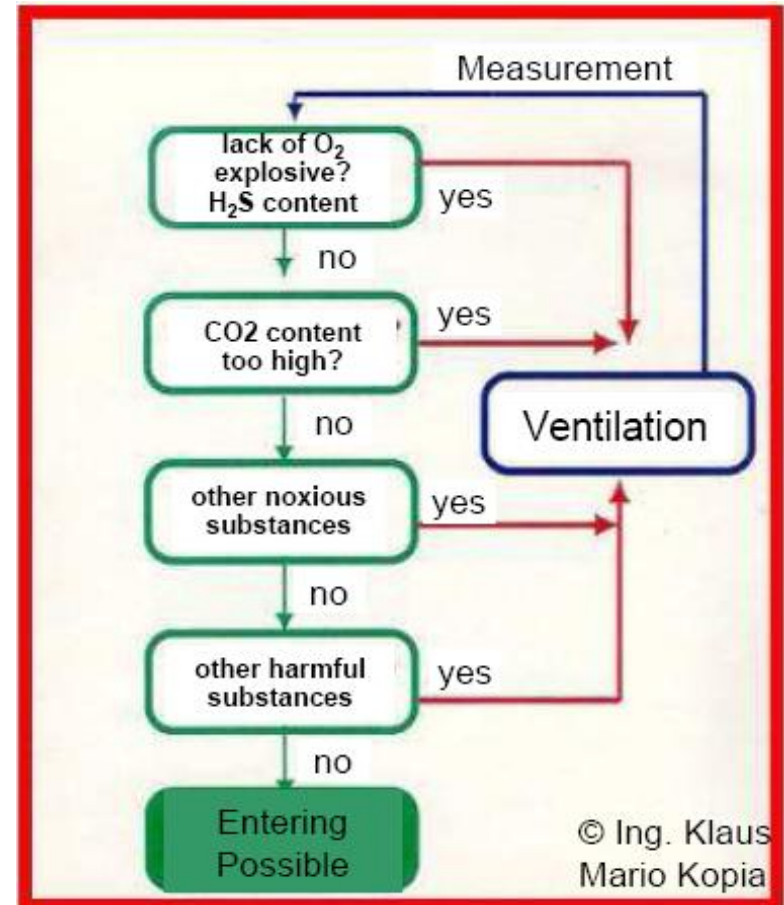

การเข้าพื้นที่อับอากาศ ออกซิเจนต้องเพียงพอ มีการระบายอากาศตลอดเวลาให้ปราศจาก  
ก๊าซพิษ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด




# ปัญหาการใช้ก๊าซชีวภาพกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน





# Case 7 ปัญหาซิลอกเซน( Siloxane)ในก๊าซชีวภาพ กับการชำรุดสึกหรอของเครื่องยนต์

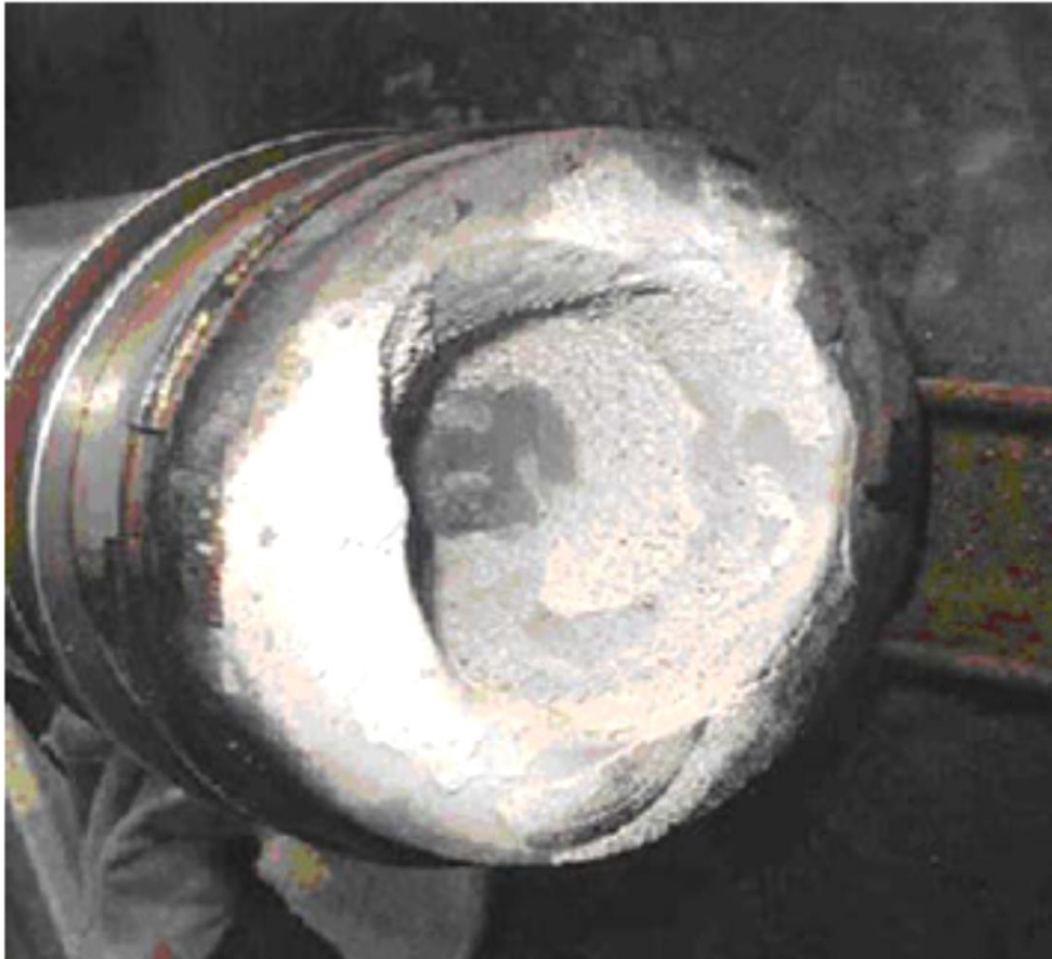

## Case 8 H<sub>2</sub>S กับชำระุดของเครื่องยนต์ จากการเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่น



-Polymerization of oil - oil coke deposits

-H<sub>2</sub>S กับปัญหาการรวมตัวโมเลกุลเล็กของน้ำมันหล่อลื่นกลายเป็นโมเลกุลใหญ่ที่ชั้นเหนียวหรือเสื่อมสภาพเป็นถ่านโค้ก ทำให้เครื่องฝืดไม่มีกำลังและเกิดการสึกหรอของกระบอกสูบอย่างรุนแรง

# H<sub>2</sub>S กับปัญหาการกัดกร่อนของแบร็ง

## Corrosion by Sulphur



corrosion  
conrod bearing, liner  
H<sub>2</sub>S approx. 20.000 ppm  
oil change interval  
exceeded by > 100%





## Case 8 H<sub>2</sub>S ในก๊าซชีวภาพ

กับปัญหาการกัดกร่อนของเครื่องยนต์



บริเวณห้องเผาไหม้



บริเวณลิ้นไอที ไอเสีย



บริเวณหัวลูกสูบ



# สรุปปัญหาและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหาย จากการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพ

- ❑ ปัญหาความสกปรกจากก๊าซไข่เน่า  $H_2S$  , ความชื้นหรือน้ำ  $H_2O$  , โฟม คราบ (Scum) ไซลอกเซน (Siloxane) มากเกินไป
  - **ปัญหาที่ท่อส่งก๊าซ** การระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องสูบส่งก๊าซเนื่องจากการแตกรั่วของข้อต่อรับการขยายตัวที่ท่อส่งก๊าซจากการกักตัวของกรดซัลฟิวลิก; การท่วมขังของน้ำ การเกิดเมือกและตะกอนสกปรกในท่อส่งก๊าซ
  - **ปัญหาที่ Burner** การระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้ในขณะที่จุดเตา การระเบิดของห้องเผาไหม้ในขณะที่เดิน High Fire และมีการดับของเปลวไฟ การจุดเตาไม่ติดหรือติดยาก (มีน้ำปนกับก๊าซ มีการกักตัวของกรดซัลฟิวลิกและการขังของตะกอน ความสกปรกต่างๆ ของอุปกรณ์ความปลอดภัยในชุดควบคุมก๊าซ เช่น Valve Proving System , Strainer , Double Solenoid Valve , Pressure Switch , Pressure Gauge , Pressure Regulator , Auto Drain Valve )
  - **ปัญหาเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซชีวภาพ** สตาร์ทเครื่องติดยาก น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพเร็วมาก เกิดตะกอนคราบสกปรกในห้องเผาไหม้ มีการขังของชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเร็วมาก เช่น ลูกสูบ แหวนกระบอกสูบ แบริง

# สรุปปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหาย จากการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพ

❑ ปัญหาคุณภาพก๊าซไม่แน่นอน % คาร์บอนไดออกไซด์ CO<sub>2</sub> สูงเกินไป,  
% มีเทน (CH<sub>4</sub>) ในก๊าซชีวภาพต่ำเกินไป

## ➤ สำหรับ Burner

- จุดเตายาก มีโอกาสระเบิดในห้องเผาไหม้สูงในขณะที่จุดเตา
- เตาดับในขณะที่เดิน High Fire และเกิดการระเบิดในห้องเผาไหม้หรือปล่องไอเสีย
- ก๊าซเผาไหม้ได้ช้า การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ไอเสียร้อนจัด สูญเสียก๊าซที่ไม่เผาไหม้ออกปล่องมาก
- มักเกิดความเสียหายจากการ Overheat ที่ฝาหน้า รอบห้องเผาไหม้ และผนังหลัง
- ก๊าซที่ไม่ใช่มีเทนดูดความร้อนและพาไปทิ้งปล่อง สูญเสียความร้อนออกปล่องสูง เปลืองก๊าซมาก

## ➤ สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน

- สตาร์ทเครื่องติดยาก เร่งเครื่องไม่ขึ้น เครื่องไม่มีแรง
- การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ก๊าซมีการเผาไหม้ในขณะที่คายไอเสีย ไอเสียร้อนจัด สิ้นเปลืองก๊าซ
- วาล์วไอเสียไหม้ อายุใช้งานสั้น แรงอัดในกระบอกสูบรั่วไหล

## สรุปปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหาย จากการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพ

### ❑ ความเป็นพิษของไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ

**Table 9.3 Toxic effect of hydrogen sulphide (FNR 2006)**

Concentration (in the air)	Effect
0,03 – 0,15 ppm	Threshold of perception (smell of rotten eggs)
15 – 75 ppm	Irritation of eyes and airways, sickness, vomiting, headaches, absence
150 – 300 ppm (0,015 – 0,03 %)	Paralysis of olfactory nerves
> 375 ppm (0,038 %)	Death through poisoning (after several hours)
> 750 ppm (0,075 %)	Absence and death through respiratory arrest within 30 to 60 minutes
from 1000 ppm (0,1 %)	Fast death through respiratory paralysis within a few minutes

# สรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพ

- **1. ความบกพร่องด้านวิศวกรรม**

- 1) ก๊าซชีวภาพมีสิ่งสกปรกหรือมีการปนเปื้อนจาก H<sub>2</sub>S , CO<sub>2</sub> ไอน้ำ คราบ และอื่นๆ
- 2) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและปริมาณก๊าซชีวภาพ
- 3) การออกแบบและการติดตั้งระบบดังกล่าวที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

- **2. ความผิดพลาดของบุคลากร (Human Error)**

- 1) วิศวกรหรือบริษัทที่ปรึกษาขาดองค์ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย
- 2) ผู้ควบคุมการใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจในการควบคุมการใช้งาน
- 3) เจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมพลังงาน ด้านควบคุมกำกับดูแลโรงงานขาดความรู้

- **3 ความบกพร่องด้านการบริหารจัดการ**

- 1) ผู้ประกอบกิจการบางราย เน้นการลงทุนที่ต่ำที่สุด
- 2) ผู้ประกอบกิจการไม่มีกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
- 3) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ